

Geplette banen en witte strepen op de rug van een kunststof bontmantel - 1991

Het artikel is voorzien van een samenstellingsetiket met de gegevens: 79% acryl, 21% modacryl; voering: 100% acetaat en bovendien van een behandelingsetiket met de symbolen:

u p b d

Naar het oordeel der Commissie is de schade ontstaan als gevolg van een niet met het behandelingsvoorschrift overeenkomende reinigingsmethode. Blijkens het samenstellingsetiket is het artikel samengesteld uit acryl en modacryl, beide sterk warmtegevoelige vezels, waardoor de behandelingsmogelijkheden beperkt zijn. De mantel had dan ook niet -zelfs niet lichtgestoomd mogen worden. Ook het op het behandelingsetiket voorkomende symbool **b** wijst daarop. Door de stoombehandeling na het reinigen is vervorming van de pool opgetreden, waardoor niet meer verwijderbare glans- en pletbanen zijn ontstaan (klacht gegrond).

91.489