

### **Overgordijnen van acryl. De ondernemer had de aanwezigheid van acryl moeten onderkennen – 1993**

Uitgaande van de door de consument opgegeven oorspronkelijke lengtemaat van 250 cm volgt uit de verrichte metingen dat het ene exemplaar een krimpmate van circa 2 cm vertoont en het andere exemplaar van circa 12 cm. Indien dit verschil in lengte bij aannahme van het artikel voor reiniging reeds aanwezig was geweest, had de ondernemer dit moeten constateren en met de consument behoren te bespreken, hetgeen onvoldoende gesteld en/of gebleken is. Het sterk gekrompen exemplaar vertoont blijkens onderzoek onder U.V.-licht geen sporen van een door de ondernemer veronderstelde voordien door de consument gegeven natwasbehandeling. Overigens is materiaal dat uit acryl is samengesteld goed bestand tegen natwas, mits dit bij lage temperatuur wordt gedaan.

Het sterk gekrompen exemplaar vertoont echter wel plaatselijke vezelvervormingen van het materiaal. Deze wijzen erop, dat dit exemplaar onder te hoge temperaturen is gedroogd en/of is afgewerkt. Acrylvezels zijn zeer warmtegevoelig. De ondernemer -als vakman-behoort op de aanwezigheid van acryl in een artikel als gordijnen attent te zijn, ook al ontbreekt een samenstellings- en/of een behandelingsetiket.