

Schadevorm wijst uit dat het artikel in het gebruik in aanraking is geweest met een niet nader te bepalen zuur. - 1997

Het artikel is voorzien van een samenstellingsetiket met de gegevens:
36% linnen, 57% acetaat; voering 64% acetaat, 36% cupro.

Het artikel is voorzien van een behandelingsetiket met de symbolen:

u p v d

Het damespakje vertoont geen tekenen van een niet met voormeld(e) etiket(ten) overeenstemmende behandeling. Alsdan zou het artikel geheel andere schadevormen hebben vertoond dan een plaatselijke aantasting van het weefsel. Ter plekke van de beschadiging zijn namelijk alleen de linnen inslagdraden verdwenen. De acetaat kettingdraden zijn intact en ook het materiaal van de voering is onbeschadigd.

Deze schadevorm wijst erop dat het artikel tijdens het gebruik in aanraking is geweest met een niet nader te bepalen zuur. Dit zuur heeft in aanleg de linnen vezels aangetast. De reeds aangetaste vezels zijn onder invloed van het chemische reinigingsproces met de daarmee gepaard gaande mechanische beweging afgebroken, met gevolg dat daarna de beschadiging zichtbaar is geworden.

De Commissie wijst de consument er in dat verband op dat in de reinigingsbranche geen zuren worden gebruikt.

97.088